

Anlage – Zusammenfassende Dokumentation gemäß Route

2)

Lage



Beschreibung

Entwässerung und Schlamm des Waldwegs fließt in Hofeinfahrt. Das Haus ist i.d.R. nicht betroffen. Wenige, recht kleine Einläufe am Ende des Waldwegs, die im Starkregenfall sehr schnell verschlammen. Die Stadtwerke haben bereits eine "Sperrung" von der Rinne des Einlaufs zur Einfahrt installiert.

Bilder








3)

Lage

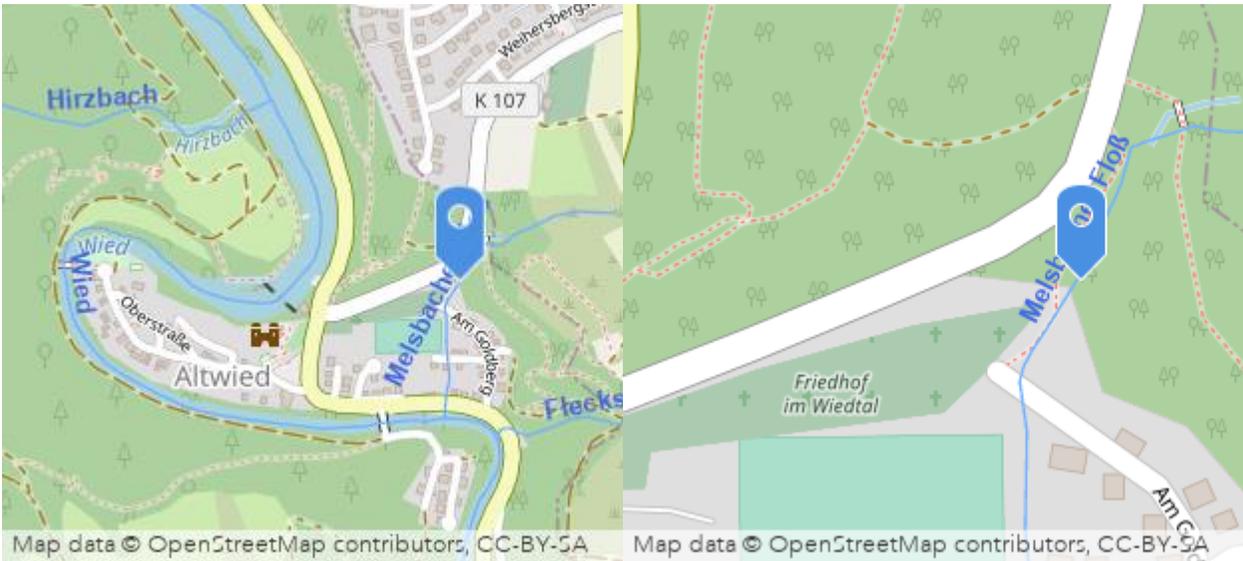

Beschreibung

#BCE Altwied Das Einlaufbauwerk am Melsbacher FLoß scheint unkritisch. Probleme sind bisher laut Angaben der Teilnehmer der Begehung nicht aufgetreten.

Bilder



4)

Lage



Beschreibung

Das Einlaufbauwerk Flecksbach ist bei Starkregen schnell verklaut. Die Modifikation des Einlaufbauwerks (leichte Anhebung und Entfernung eines Stabes) hat die Situation leicht verbessert. Bei größeren Ereignissen überstaut das Bauwerk und der Abfluss fließt über die Straße bis zur Straße Im Wiedtal. Der Anwohner direkt am Einlaufbauwerk hat vor ein paar Jahren zum Schutz seines Grundstücks eine Mauer (weiße Mauer auf den Fotos) errichtet.

Bilder








5)

Lage

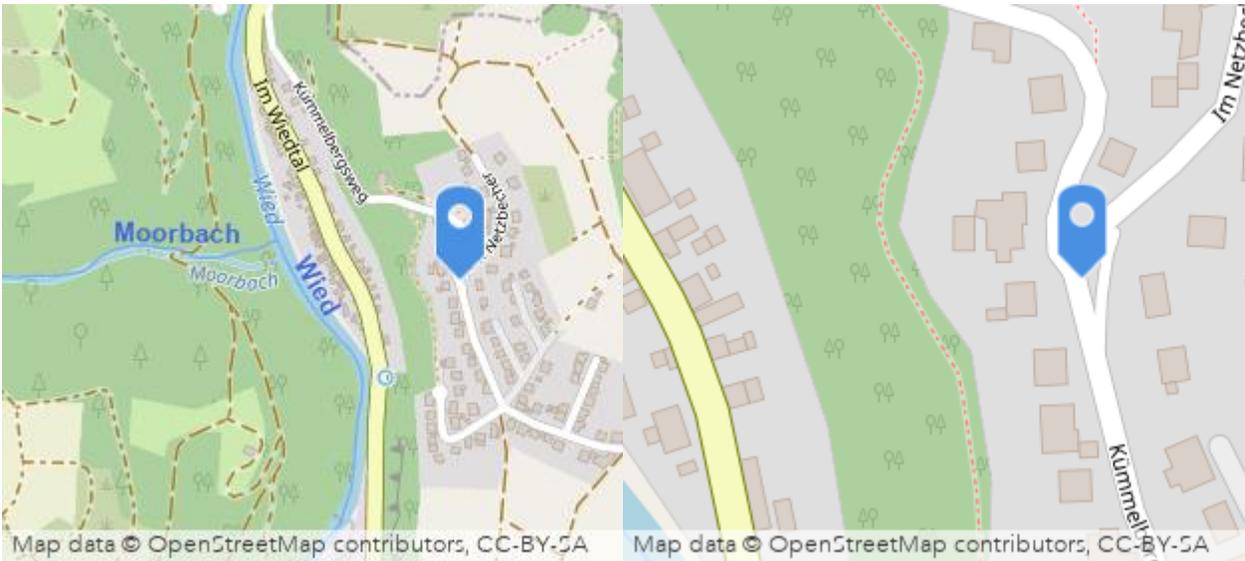

Beschreibung

Im Netzbecher bildet sich eine Abflusskonzentration entlang der Straße aus und fließt in eine Grundstückseinfahrt. Aufgrund des steilen Gefälles wird der vorhandene Einlauf aktuell einfach überströmt.

Bilder





